EXTECH INSTRUMENTS

GUIA DO USUÁRIO

Anemômetro/Psicrômetro + CO_2
Grandes Paletas CFM/CM

Modelo AN320



Introdução

Parabéns pela sua compra do Psicrômetro Anemômetro de Fluxo de Ar e Paletas Extech AN320. Este instrumento mede a Velocidade de Ar, Fluxo de ar (volume), Temperatura do Ar, Umidade Relativa, Temperatura de Bulbo Úmido, Temperatura de Ponto de Orvalho e CO_2 (dióxido de carbono). O LCD grande, de fácil leitura com luz de fundo inclui visualização primária e secundária, além de numerosos indicadores de estado. O cone de fluxo de ar redondo e quadrado opcional permite medidas rápidas de fluxo de ar (volume). Este medidor é embarcado totalmente testado e calibrado e, com uso adequado, fornecerá anos de serviço confiável. Por favor, visite o site (www.extech.com) para verificar a versão mais recente deste Guia do Usuário, Atualizações do Produto e Suporte ao Cliente.

CUIDADOS

- O uso impróprio deste medidor pode causar danos ao mesmo e lesões pessoais. Leia e compreenda este manual de operador antes de operar o medidor.
- Examine a condição da sonda e do medidor para ver se existe algum dano antes de operar o medidor. Repare o dano ou substitua a parte antes de uso.
- Se o equipamento é usado de modo não especificado pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser comprometida.
- Este dispositivo não deve ser deixado ao alcance de crianças. Ele contém objetos perigosos, assim como partes pequenas que podem ser ingeridas acidentalmente. As baterias do medidor e o material da embalagem também podem ser perigosos para as crianças.
- No caso do medidor não seja utilizado por um longo período de tempo, retire as baterias para protegê-lo contra vazamentos da bateria.
- Baterias gastas ou danificadas podem ser perigosas se deixadas entrar em contato com a pele. Use proteção adequada para as mãos nestes casos.
- Não realize curtos-circuitos nas baterias ou coloque as baterias no fogo.


Descrição de metro

Descrição do medidor (frente)

1. Leitura do visualizador do LCD de linha superior
2. Leitura do visualizador do LCD de linha superior
3. Botão de seta para cima e U/modo AVG
4. Botão de seta para baixo e L/modo
5. Botão ON-OFF (LIGA-DESLIGA Força) e SET (ajuste)
6. Botão de seta para esquerda (Enter), HOLD (manter), MAX-MIN (máx.-mín.)
7. Símbolo da unidade de medição para a linha de visualização inferior
8. Símbolo da unidade de medição para a linha de visualização superior
9. Paleta de velocidade do ar

Descrição do medidor (parte posterior)

10. Sensores de temperatura de ar, umidade e CO2
11. Compartimento da bateria

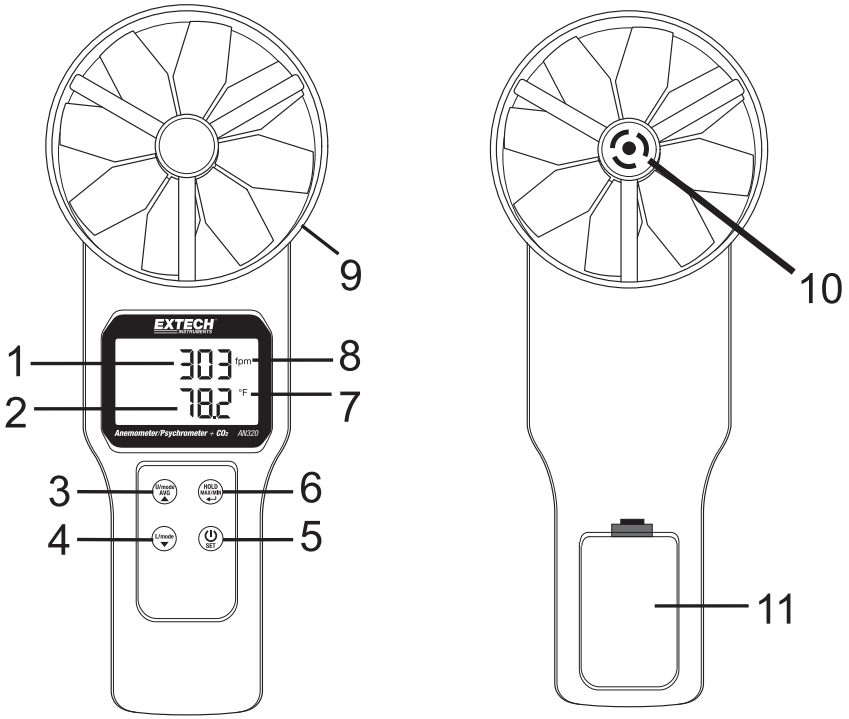

Breve descrição do teclado

SET Pressione temporariamente para ligar (ON) ou desligar (OFF) o medidor. Pressione e mantenha pressionado este botão por 2 segundos para entrar ou sair do modo de CONFIGURAÇÃO (consulte a seção modo de CONFIGURAÇÃO para obter detalhes).

HOLD MAX/MIN

- Pressione brevemente para congelar a leitura exibida (LIGA os interruptores de ícone HOLD (manter)); pressione outra vez brevemente para sair do modo HOLD (manter) (DESLIGA os interruptores de ícone HOLD (manter))
- Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos para exibir a leitura MIN (mínima); pressione e mantenha pressionado novamente para exibir a leitura MAX (máxima); Pressione e mantenha pressionado a terceira vez para sair
- Este botão também é usado no modo MÉDIA (para registrar leituras uma de cada vez ou para uma sessão de gravação 'cronometrada') e no modo CONFIGURAÇÃO (para configurar o medidor). Por favor reveja a MÉDIA e as seções do modo CONFIGURAÇÃO para obter detalhes

U/mode AVG ▲ Pressione brevemente para alternar as leituras entre a Velocidade de Ar e ppm (CO_2). Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos para acessar a média de pontos múltiplos e os modos de média cronometrada (o ícone AVG (média) é ligado). Instruções detalhadas para estes modos são fornecidas depois neste guia. No modo Configuração, pressione para selecionar uma categoria ou aumentar um valor (consulte modo Configuração neste guia)

L/mode ▼ Pressione para alternar a visualização inferior entre as leituras da velocidade do ar, volume do ar, temperatura do bulbo úmido; Também usado nos modos Média de Pontos Múltiplos, Média cronometrada e Configuração; consulte as seções dos modos MÉDIA e CONFIGURAÇÃO depois neste guia


+ U/mode AVG ▲ Com o medidor DESLIGADO, pressione e mantenha pressionado estes dois botões para desabilitar DESLIGAR Força Automaticamente. As instruções de DESLIGAR FORÇA AUTOMATICAMENTE detalhadas (modo de Suspensão) são fornecidas depois neste guia

+ U/mode AVG ▲ + L/mode ▼ Pressione todos os 3 botões simultaneamente para entrar no modo de Calibragem. As instruções de calibragem são fornecidas em detalhe mais tarde, neste guia

Layout de Visualização

1. Dígitos de visualização inferior (visualizações dos parâmetros do menu, cronômetro, temperatura do ar e volume do ar)
2. Dígitos de visualização superior (parâmetros de visualização do menu, CO_2, umidade ou velocidade do ar)
3. Ícone anexo de Cone Opcional
4. Unidades de medição para programação da área de canalizações
5. Indicador de paletas (pisca brevemente ao ser ligado)
6. Ícone HOLD (manter) na visualização
7. Ícone modo MAX (máx.)
8. Ícone de modo MIN
9. Ícone de gravação
10. Ícone Cronômetro de Tempo Transcorrido
11. Ícone de modo AVG
12. Ícone de estado de bateria
13. Unidade de ícones* de medição

**Lista cheia mostrada. Unidades disponíveis de ícones de medida variam por modelo.*

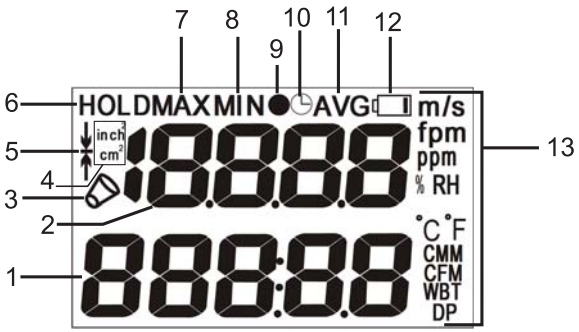

Operação

Medições de Volume de Ar e Velocidade de Ar

1. LIGUE o medidor pressionando o botão **POWER** brevemente. O medidor irá realizar a contagem regressiva de 30 a 0 ao realizar um teste automático. Pressione o botão **POWER** (força) novamente para DESLIGAR o medidor.
2. Note que o medidor irá entrar automaticamente no modo de suspensão depois de 20 minutos de inatividade. Para desativar este recurso: com o medidor DESLIGADO, pressione e mantenha pressionados os botões **POWER** (força) e **U/Mode** por 2 segundos. O LCD exibirá '**n**' como o medidor LIGADO. Agora o modo de suspensão está desativado e o usuário deve pressionar o botão **POWER** (força) brevemente para DESLIGAR o medidor.
3. Quando o medidor está LIGADO, a visualização superior pode indicar a velocidade do ar, umidade relativa ou CO_2 (usa o botão **U/mode** para rolar). Os dígitos de visualização inferior podem indicar o fluxo de ar, temperatura de ponto de orvalho, temperatura de bulbo úmido ou temperatura de ar (usa o botão de **L/mode** para rolar).



4. Coloque o sensor na corrente de ar. O ar deve entrar na paleta pela parte posterior do medidor. Os sensores de temperatura do ar, umidade relativa e CO_2 estão localizados no centro da paleta na parte posterior do medidor.
5. Leia os dados de medição no LCD. As leituras de velocidade do ar são indicadas em metros por segundo (m/s) ou pés por minuto (fpm). As leituras da temperatura (ar, ponto de orvalho DP ou bulbo úmido WBT) são indicadas em °C/°F. O fluxo de ar (volume) é indicado em CFM (pés cúbicos por minuto) ou CMM (metros cúbicos por minuto). Use o botão de L/mode (para a visualização inferior) e o botão de **U/mode** (para exibição superior) para rolar pelas opções de leitura visualizadas.
6. Para mudar entre unidades Métricas e Universais de medição, consulte a seção de modo CONFIGURAÇÃO.
7. Para medir o Volume de Ar de um tubo, primeiro meça a área do tubo (veja o Apêndice para cálculos de área) e depois insira o valor da área no modo CONFIGURAÇÃO do medidor em pol2 ou cm2. Depois que o valor de área foi entrado, use o botão de **L/mode** para rolar na visualização de volume de ar (CMM/CFM) nos dígitos mais baixos. Coloque o medidor na corrente de ar para medir o volume.
8. Opcionalmente, meça o Volume de Ar com um adaptador de cone do fluxo de ar fixando primeiro um dos adaptadores ao medidor (o kit opcional do adaptador de cone inclui um cone redondo e um quadrado; número da parte do kit AN300-C). O medidor irá reconhecer automaticamente o adaptador e o aviso 'INSERIR a forma de Cone" será visualizado no LCD (o ícone de adaptador também aparecerá). Selecione redondo ou quadrado usando o teclado do medidor. Note que, independente do ajuste de ÁREA no modo CONFIGURAÇÃO, o medidor irá de modo padrão ser ajustado nas dimensões do anexo (Quadrado: 356 x 346mm [13.6 x 13.6"); Redondo: diâmetro 210mm [8.3"]). **OBS.:** Certifique-se que o adaptador de fluxo de ar está bem e bloqueado antes de realizar medições.

Luz de fundo do LCD

Pressione o botão U/mode para LIGAR a luz de fundo do LCD. A luz de fundo será DESLIGADA automaticamente depois de aproximadamente 10 segundos para conservar a força da bateria. Note que os interruptores de luz de fundo são LIGADOS automaticamente quando o medidor é LIGADO pelo usuário.

Leituras da umidade relativa, Temperatura de Ponto de Orvalho/Bulbo Úmido e CO2

Os sensores são construídos no centro da paleta (parte posterior do medidor) e são usados para medir a umidade relativa, a temperatura de ar e o CO2. As temperaturas do Bulbo Úmido e Ponto de Orvalho são calculadas com base nas leituras da umidade e temperatura.

1. Pressione U/modo para rolar nos modos (%) RH ou CO2 (ppm). As leituras de dióxido de carbono ou umidade relativa medida serão exibidas nos dígitos superiores do LCD, como selecionado.
2. Use o botão **L/mode** para rolar através de leituras da temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, temperatura do bulbo úmido e fluxo de ar (volume).
3. Para medir a umidade usando um valor de referência offset, por favor, acesse o modo Configuração e insira o valor de offset como descrito na seção de modo Condiguração. O LCD exibirá o valor medido menos o valor offset, uma vez que o offset é programado no modo Configuração.

Modo Manter Dados

1. Pressione o botão **HOLD** (manter) no modo de operação normal para congelar a medida atual.
2. O ícone **'HOLD'** (manter) aparecerá na parte superior de visualização do LCD.
3. Pressione **HOLD** (manter) novamente para voltar à operação normal. O ícone 'HOLD' será DESLIGADO e o medidor voltará às leituras de visualização em tempo real.

Modo MAX/MIN

O recurso MAX-MIN registra as leituras mais altas (MAX) e mais baixas (MIN) capturadas desde que o modo MAX-MIN foi acessado.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **MAX/MIN** (máx./mín.) por 2 segundos para começar a exibir as leituras mais baixas (mínimas) encontradas desde que este modo foi acessado. O ícone "MIN" aparecerá na parte superior da visualização do LCD indicando que as leituras mostradas são as mais baixas medidas.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **MAX/MIN** (máx./mín.) novamente por 2 segundos para exibir as leituras máximas encontradas. O ícone 'MAX' aparecerá no LCD.
3. Pressione e mantenha pressionado este botão novamente por 2 segundos para voltar ao modo normal de operação (os ícones 'MIN' e 'MAX' serão DESLIGADOS).
4. Enquanto vê os dados MAX (máx.) ou MIN (mín.), use o botão L/Mode para mudar a visualização, de modo que as leituras MIN (mín.) e MAX (máx.) do Volume de ar possam também ser visualizadas.
5. Pressione e mantenha pressionado **MAX/MIN** (máx./mín.) por 2 segundos para voltar ao modo de operação normal.

Modo de Média de Pontos Múltiplos

1. No modo de operação normal, pressione o botão U/mode por 2 segundos para entrar no modo de Média de Pontos Múltiplos (o ícone de visualização MÉD. e o ponto preto • associado serão LIGADOS).
2. Pressione o botão **HOLD** (manter) brevemente para registrar uma leitura. Os dígitos de visualização superior mostrarão o número de localização na memória de leitura e a visualização inferior mostrará o valor medido. Pressione o botão **HOLD** (manter) novamente para obter e armazenar outra leitura; o número de localização da memória será aumentado em um e a leitura atual será armazenada neste novo local da memória.
3. Pressione U/mode brevemente para ver a média de múltiplos pontos (média) para todas as leituras registradas durante a sessão (o ícone de visualização '•AVG' (média) irá piscar durante este processo).
4. Pressione **L/mode** para ver a leitura média dos outros parâmetros disponíveis.
5. Pressione **U/mode** brevemente para voltar para o modo de operação normal.

Modo Média Cronometrada

1. No modo de operação normal, pressione e mantenha pressionado o botão **U/mode** por 2 segundos entrar no modo Média de Pontos Múltiplos primeiro e depois pressione U/mode mais uma vez brevemente para entrar no Modo Média Sincronizada (os ícones AVG e cronômetro de tempo transcorrido ◷ será LIGADO).
2. Pressione **HOLD** (manter) para iniciar o registro. O cronômetro de tempo decorrido é iniciado (como mostrado nos dígitos de visualização superior) e o ícone de relógio piscará e desligará.
3. Pressione **U/mode** para parar o relógio e calcular a média cronometrada. O LCD superior exibirá o tempo transcorrido e o LCD inferior mostrará a média das leituras. O LCD irá piscar o 'AVG' (média) e os ícones do cronômetro de tempo decorrido.
4. Pressione **L/mode** para ver a média dos outros parâmetros disponíveis.
5. Pressione **U/mode** para voltar para o modo de operação normal.

Modo Configuração

Entrar em Modo de Configuração

Pressione e mantenha pressionado o **POWER SET** (definir força) por 2 segundos para entrar no modo Configuração. Duas opções estão disponíveis: P1.0: Unidade e P2.0: ÁREA.

Use os botões **up/down** (para cima/para baixo) para alternar entre as opções de UNIDADE P1.0 e ÁREA P2.0.

P1.0: Seleção da unidade

1. Uma vez em modo de arranjo, na visualização UNIDADE P1.0, pressione brevemente **HOLD** (manter) para entrar no menu UNIDADE P1.0.
2. Use o botão **seta** para mudar entre as unidades métricas e universais. As unidades disponíveis são: velocidade do ar (m/s, fpm), temperatura (C, F), volume de ar (CMM, CFM), e tamanho da área (cm^2, $polegada^2$).
3. Pressione **HOLD** (manter) brevemente para voltar à visualização P1.0.
4. Pressione botão **seta** para se mover para a opção de ÁREA P2.0 e siga os passos abaixo.

P2.0: Seleção do Tamanho da área

1. No modo configuração, na visualização ÁREA P2.0, pressione **HOLD** (manter) no menu de ajuste da ÁREA. O LCD mostrará "99999" na visualização inferior com o primeiro dígito piscando.
2. Use o botão **up arrow** (seta para cima) para mudar o dígito intermitente (de 0 a 9).
3. Use o botão **down arrow** (seta para baixo) para se mover para o dígito seguinte. Use o botão **up arrow** (seta para cima) novamente para mudar o dígito intermitente. Continue deste modo até que o valor de ÁREA desejado seja exibido.
4. Pressione o botão **Hold** (manter) novamente, de modo breve, para armazenar o valor e voltar para a visualização P2.0.
5. Pressione botão **seta** para se mover para a opção P3.0 RH OFFSET e siga os passos abaixo.

P3.0: Seleção Offset Umidade relativa (RH)

1. Quando estiver no modo Configuração P3.0 pressione **HOLD** (manter) para entrar no ajuste offset RH. O LCD mostrará 0.0 RH na visualização superior.
2. Pressione **U/mode** para aumentar o valor de offset e **L/mode** para diminuir o offset.
3. Pressione **HOLD** (manter) uma vez mais para voltar para P3.0.
4. **Pressione e mantenha pressionado o botão POWER SET** (definição da força) por 2 segundos para voltar para o modo de operação normal.

P4.0: Compensação da Pressão de altitude

5. Quando no modo Configuração P4.0, pressione **HOLD** (manter) o parâmetro de compensação de pressão. O LCD mostrará hPA (unidade de medição: hector-Pascal ou millibar) na linha mais baixa e um número de 4 dígitos piscando (de 700 a 1990; o padrão é 1013 hPA que é a pressão normal) na linha superior.
6. Pressione **U/mode** para aumentar o valor de pressão e **L/mode** para diminuí-lo.
7. Pressione **HOLD** (manter) uma vez mais para voltar para P4.0.
8. Pressione e mantenha pressionado o botão **POWER SET** (definição da força) por 2 segundos para voltar para o modo de operação normal.

Calibragem

CUIDADO: Não calibre o medidor com ar a uma concentração de CO2 desconhecida. Fazer assim fará com que o medidor seja calibrado no padrão 400 ppm e poderá levar a resultados imprecisos.

1. Coloque o medidor em um ambiente calibrado.
2. Com o medidor DESLIGADO, pressione **SET** (definir), **HOLD** (manter) e **L/mode** simultaneamente para entrar no modo de calibragem CO2.
3. O medidor irá operar em uma contagem regressiva de 30 segundos e "CAL" será mostrado na visualização inferior.
4. Durante a calibragem uma leitura de CO2 entre 380-420ppm irá piscar na visualização superior.
5. Aguarde aprox. 10 minutos para a leitura parar de piscar.
6. A calibragem está agora completa e o medidor voltará ao modo de operação normal.
7. Para abortar a calibragem a qualquer momento, DESLIGUE o medidor.
8. Se a calibragem falhar por qualquer motivo, devolva o medidor à Extech Instruments para uma avaliação e possível reparo.

Substituição da bateria

Quando aparece no LCD, as baterias AAA devem ser substituídas. A tampa da bateria está localizada na parte posterior do medidor.

1. Abra o compartimento posterior das baterias cuidadosamente, empurrando para baixo a lingueta do compartimento.
2. A capa do compartimento de baterias deverá ser completamente retirada antes de prosseguir.
3. Substitua as 4 (quatro) baterias de "AAA" 1.5V, certificando-se da polaridade adequada.
4. Feche o compartimento de bateria antes de tentar usar o medidor.



Nunca elimine as baterias usadas ou baterias recarregáveis no lixo doméstico. Como consumidores, é obrigatório que os usuários levem as baterias usadas para locais de coleta apropriados, a loja a varejo onde as baterias foram compradas ou onde as baterias foram vendidas.

Eliminação: Não elimine este instrumento no lixo doméstico. O usuário é obrigado a levar os dispositivos em fim de vida a um ponto de coleta designado para a eliminação do equipamento elétrico e eletrônico.

Outros Lembretes de Segurança das Baterias

- Nunca jogue as baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vazar.
- Nunca misture tipos de bateria. Sempre instale novas baterias do mesmo tipo.

Especificações

Velocidade do Ar	**Intervalos**	**Resolução**	**Precisão**
m/s (metros por segundo)	0,2 - 30 m/s	0,01 m/s	± (1,5% rdg + 0,3 m/s)
fpm (pés por minuto)	40 - 5900 fpm	1 fpm	± (1,5% rdg + 59 fpm)
Umidade relativa	**Intervalo**	**Resolução**	**Precisão**
RH	0,1%-99,9%RH	0,1 RH	±3%RH (10-90%RH) ±5%RH (<10% or >90%)
Fluxo de Ar	**Intervalos**	**Resolução**	**Intervalo da área**
CMM (metros cúbicos/mín.)	0-99999 m3/min	0,1 até 9999,9 depois 1,0	0 a 99999cm^2
CMM (pés cúbicos/min)	0-99999 pés^3/min	0,1 até 9999,9 depois 1,0	0 a 99999pé^2
Temperatura	**Intervalos**	**Resolução**	**Precisão**
^{o}F/^{o}C	**Bulbo Úmido e Ar:** -20 a 60oC (-4 a 140^{o}F) **Ponto de orvalho:** -5 a 60^{o}C (23 a 140^{o}F)	0,1^{o}C(^{o}F)	±0,6°C (-20 a 50° C) ±1,2°C (51 a 60°C) ± 1,1°F (-5 a 122°F) ± 2.2°F (123 a 140°F)
CO_2	**Intervalo**	**Resolução**	**Precisão**
PPM (partes por milhão)	0 – 9999 ppm (leituras sobre 5000 não são especificados)	1 ppm	± (30ppm + 5% de rdg) de 0 a 5000ppm

Circuito	Microprocessador LSI personalizado
Visualização	Função dupla 13 mm (0,5") LCD de 4 dígitos
Taxa de amostragem	1 leitura por segundo aprox.
Sensor de fluxo/velocidade do ar	Braços da paleta angular convencional com mancal de rolamento de baixo atrito
Sensor de Temperatura	Termistores de precisão tipo NTC
Sensor CO_2	Sensor CO_2 NDIR
Desligamento automático	Desligamento automático depois de 20 minutos para conservar a vida da bateria (modo de suspensão)
Temperatura de Operação	0°C a 50°C (32°F a 122° F)
Temperatura de armazenamento	-10 a 50°C (14 a 122°F)
Umidade de Operação	<80% RH
Umidade de armazenamento	<90% RH
Altitude de Operação	2000m (7000 pés) máximo
Força da bateria	4 (quatro) baterias 1.5V 'AAA'
Vida da bateria	> 40 horas
Consumo da bateria	8,3 mA CC (aprox.)
Peso	725g (1,6 lbs). incluindo bateria e sonda
Dimensões	Instrumento principal: 269 x 106 x 51mm (10,6 x 4,2 x 2")
	Adaptadores opcionais de Fluxo de Ar:
	Redondo: Diâmetro 210mm (8,3")
	Quadrado: 346 x 346mm [13.6 x 13.6")

Mensagens de erro

Códigos de erro e soluções

Temperatura do Ar

E02: A leitura da temperatura é inferior ao limite baixo do intervalo. Coloque o medidor na temperatura ambiente para 30 minutos. Se E02 continuar, envie a unidade para a Extech para reparo.

E03: A temperatura excede o limite alto de intervalo. Coloque o medidor na temperatura ambiente para 30 minutos. Se E03 continuar, envie a unidade para a Extech para reparo.

E31: O conversor A a D exige a substituição. Envie o medidor para Extech Instruments para reparo.

Umidade relativa (RH)

E04: O erro de temperatura corrompeu a leitura da umidade. Verifique a seção de soluções de erros de temperatura.

E11: Erro de calibragem da RH. Envie o medidor para a Extech Instruments para reparo.

E33: Erro de circuito de medida de RH. Envie o medidor para a Extech Instruments para reparo.

Temperatura do Bulbo Úmido (WBT) e Ponto de orvalho (DP)

E04: Erro de RH ou temperatura. Verifique as soluções de erros de RH ou temperatura.

Velocidade do Ar

E03: A temperatura excede o limite alto do intervalo. Teste o medidor usando uma velocidade de ar sabendo-se que está dentro dos limites de intervalo especificados. Envie a unidade para a Extech para reparo se a mensagem de erro E03 persistir.

Volume de Ar

E03: A leitura excede o limite de visualização do medidor. Verifique se o ajuste da ÁREA está correto no Modo Configuração.

E04: Erro da velocidade do ar. Devolva o medidor para à Extech para reparo.

CO_2

E01/E33: Erro do módulo de CO_2 ou tensão muito baixa. Verifique se o ícone baixo de bateria é exibido no LCD, se sim, substitua com baterias novas. Tente uma recalibragem ou envie à unidade Extech para reparo se o problema persistir.

Outros Erros

E32: Erro IC de memória. Reinicie o medidor e verifique-o outra vez; envie o mesmo para a Extech Instruments para reparo se a mensagem de erro persistir.

Sem visualização

1. Verifique se as baterias estão com um bom contato e se estão alinhadas para uma polaridade correta.
2. Substitua as baterias.

A visualização DESLIGA automaticamente

Este sintoma pode ser o normal 'Modo de Suspensão' que DESLIGA o medidor depois de 20 minutos de inatividade. Se isto não for o 'Modo de Suspensão', verifique se o indicador de bateria baixa aparece antes que o LCD tenta ser LIGADO; se sim, substitua as baterias.

Apêndice: Equações úteis e Conversões

A equação da área para tubos retangulares ou quadrados




Height (H)

Width (W)

Area (A) = Width (W) x Height (H)

Equação da área para tubos circulares

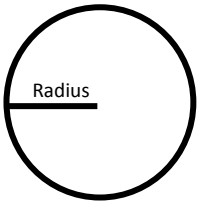

Area (A) = pi **x r^2**
Where pi = 3.14 and r^2 = radius x radius

Equações cúbicas

CFM (ft^3/min) = Air Velocity (ft/min) x Area (ft^2)
CMM (m^3/min) = Air Velocity (m/sec) x Area (m^2) x 60

OBS.: As medidas feitas em *pés ou centímetros* devem ser convertidas em *pés* ou *metros* antes de usar estas fórmulas.

Tabela de Conversão das Unidades de Medição

	m/s	pés/min	nós	km/h	MPH
1 m/s	1	196.87	1.944	3.6	2.24
1 ft/mín	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1 nó	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1 km/h	0.2778	54.69	0.54	1	0.6222
1 MPH	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte de qualquer forma
www.extech.com